

## &lt;技術解說&gt;

## 真 空 蒸 着 法 (第 3 報)

朴 凤 華\*

前二報<sup>1)2)</sup>에서 真空蒸着에 쓰이는 裝置와 그 原理를 詳論해 놨지만 理論은 아주 簡單하다. 即 蒸着하는 物體를 適當한 治具에 걸고 蒸發物質(普通 알미늄)과 더불어 真空罐속에 넣은 後 排氣를 하여 願하는 真空度 (Al의 摋遇 鐵內壓  $5 \times 10^{-4}$  mmHg 以下)에 到達하면 蒸發物質을 充填한 加熱體에 電氣를 넣어 蒸發物質을 녹여 蒸發시키던가 昇華시키던가 物體에 付着시키는 것이다. 이때 蒸發物質은 平均自由行路를 直行하는데 物體에 到達하면 凝固하여 付着하여 여기에 光澤 있는 金屬被覆을 얻게 된다. 따라서 物體가 電解鍍金에서처럼 導電體이거나 極性을 가질 必要는 없는 것이다.

그런데 여기서 혼히들 混同하는 바, 真空 스팟팅 (Vacuum Sputtering)과는 그 性質이 다르다는 것이다. 真空 스팟팅에서는 減壓된 不活性 雾團氣속에서 鍍金物質에 高電壓를 걸어 이온 狀態로 날으게 하는데 真空蒸着에서는 高真空속에서 金屬을 蒸發시키는 것이다. 即 金屬은 分子 狀態로 되어 空氣分子의 妨害를 받지 않고 热源으로부터 放射狀으로 直進하는 것이다.

本報에서는 主로 真空蒸着의 應用面과 實際 操作에 關하여 考察해보기로 한다.

## 真空蒸着의 用途

## 裝飾用

크리스마스트리 裝飾物, 金銀色包裝紙, 裝身具, 박자이, 휘장, 어린이 장난감 등

## 反射鏡用

후타슈라이트, 自轉車 또는 自動車 헤드라이트 反射鏡, 赤外線燈, 거울, Cold mirror, 映像 照明用 反射鏡, 天體望遠鏡用 反射鏡, 普通거울, 빠미라, 立體撮影用 表面鏡, T V 브라운管等

## 二次面 蒸着物

自動車 크락손 누르개, 오토바이 네임프레이트, 손

톱깍이 裝飾等

其他

세인整流板, 제록스板, IC 等

## 真空め기의 利點

周知하는 바와 같이 金屬被膜을 올리는 데는 一般的으로 다음 네 가지 方法이 있다.

- 1) 電解鍍金
- 2) 金屬鹽의 化學的 還元
- 3) 金屬熔射
- 4) 真空蒸着

電解鍍金에서는 被膜의 두께를 마음대로 調整 할 수 있지만 真空め기에서는 얇은 被膜만을 얻는 것이 特徵이며 또 前者에서는 반드시 表面이 導電體이어야 하나 後者에는 그럴 必要가 없다. 化學的 還元法에서는 金屬을 還元하여 保溫면을 만드는데 二重벽 内部에 까지 被覆을 할 수가 있으나 真空め기에서는 熔融된 蒸發源에 幾何學의 으로 直面한 面만 被覆이 可能하다.

金屬熔射法은 磨耗된 部分에 두껍게 被膜을 올리는 데 適合하나 被覆面은 거칠은 것이 普通이다.

真空め기는 電解鍍金보다 ullen 低廉하다. 電解鍍金에서는 光澤面을 얻기 위하여 빠후로 研磨할 必要가 있으며 毒性 있는 化學 藥品을 使用하는 電解槽가 있어야하고 有毒까스에 對한 取扱에 注意를 要하나 真空め기에서는 이런 考慮가 전혀 不必要하다. 物品을 일일히 研磨할 必要가 없이 治具에 걸어 한꺼번에 處理할 수 있고 맷기된 面은 變化하지 않는다.

真空め기의 價格은 色相에 關係없지만 다른 方法에 依한 色相은 被覆된 金屬自體의 色相이나, 真空め기에 있어서는 普通 알미늄을 蒸着시키고 그 위에 웃침 (Top coat)을 한 다음 染色으로 願하는 色相을 마음대로 調節한다.

때로는 “二次面 蒸着”이라하여 透明한 유리나 플라스틱 後面에 透明金色 택카를 칠하고 그 위에 蒸着을 하면 前面에서 볼 때는 光澤 있는 黃金色이 나타난다.

原價面에서 真空蒸着은 電解鍍金이나 다른 被覆方法

\*鳳化學工業社

1) Vol. 3 No. 1(1970) 金屬表面技術

2) Vol. 4 No. 1(1971) 金屬表面技術

에 比해 經濟的인 것은 實質이나 모든 目的에 真空蒸着이 좋다는 것은 아니며 적어도 金屬被覆이 必要한 곳에는 一次 真空蒸着을 考慮해 보는 것도 無意味하지는 않다는 것이다.

真空蒸着은 1932年에 發見되었는데 이것이 實際 應用이 可能했던 것은 最近 20年 뒤에 안된다. 高速高真空 펌프가 開發되고 高真空를 維持할 수 있는 真空裝置와 優秀한 塗料가 開發됨으로써 비로서 真空蒸着은 實際 工業의 으로 實用이 可能하게 될 것이다.

真空蒸着에서는 餘他의 鍍金方法과 마찬가지로 가장重要な 것은 表面處理인데 이것은 前述한 바와 같이 單品 塗料로서 하며, 여기에는 다음 세 가지 目的이 있다.

#### 첫째, 밀칠(Undercoat)의 復剖

蒸着하려는 物體에 塗裝을 함으로써 表面을 때문히 할 뿐더러 光澤을 주며, 사소한 縫裂이나, 글씨나 注型 흔 같은것이 가리워진다.

#### 둘째, 깨스放出의 防止

플라스틱이나 多孔質物質의 細孔을 데구어 깨스放出을 防止한다. 金屬에 있어서는 그리 艱하지 않으나 플라스틱에서는 溫度가 높아지고 真空가 進行됨과 더불어 깨스放出은 增加하여 따라서 蒸着時 蒸着物質分子가 被蒸着物表面에 달을때 이와 부딪쳐 蒸着을妨害하여 所謂 타는 現象을 나타낸다.

#### 셋째, 윈칠의 復剖

윗친은 두가지目的이 있으나 첫째는 얇은 蒸着膜을 磨耗로부터 保護하는 것이고, 둘째는 透明膜을 얻음으로써 여기에 마음대로 染色을 하여 金色, 銅色, 真鍮色等 願하는 金屬色相을 낼수가 있다는 것이다.

真空蒸着用 塗料에는 여러가지 種類가 있겠지만 重要한 것은 윈칠과 밀칠이 相溶性이 있어서는 안되고 뿐만 아니라 윈칠의 溶劑가 밀칠을 녹이거나 膨潤을 시켜도 안된다는 것이다. 萬一 이렇게 되면 光澤있는 蒸着面은 光澤이 없어지고 真空蒸着으로서의 價値를 잃게된다.

韓國에서 쓰이는 真空蒸着用 밀칠은 大部分이 멜라민系인데 被蒸着物이 플라스틱인 境遇, 塗布後 용제가 날아나면 60~130°C에서 30~100分 燃付하고 金屬인 境遇는 150°C에서 30分이면 足하다. 윈친은 大部分이 니트로셀루로즈等 塗料로써 空氣乾燥 또는 60°C에서 30分 程度 加熱 蒸發시키는 것이 普通이나 金屬인 경우는 멜라민系 塗料를 燃付하는 수가 많다.

#### 真空蒸着 操作의 實際

前處理—액기하려는 物體의 表面을 清潔하게 하여 蒸

着金屬分子가 콜 付着하게 하는 操作인데 普通前述한 바와 같이 塗料를 칠하여 깨스放出을 防止하고 매펜한 面을 만든다. 딥핑(dipping)이나 스프레이(spray)에 依하여 均一하게 칠한다.

센트리얼이나 마일라 같은 것에 連續蒸着을 할때면 真空前處理를 하여 事前에 깨스를 放出시킨다.

表面反射鏡이나 렌즈같은 유리에 蒸着할려면 塗料를 칠하지 않고 表面을 깨끗이 닦고 真空罐內에서 热을 加하여 表面의 吸着깨스와 濕氣를 去除한다. 그리고 아주 清潔케 하기 위하여 유리에 高壓을 걸어 물로 우발전을 시킨다. 高壓 트랜스포터에서 나온 電極은 罐內의 깨스를 離離시켜 이 電子로써 유리面을 두들기면 여기에 吸着되었던 깨스分子가 떨어져 나가는 것이다. 그리고 蒸着한 面에는 다시 石英을 蒸着시켜 透明하고 堅固한 保護被膜을 얻는다.

#### 排氣

大部分의 境遇 排氣만으로 깨스放出이나 濕氣를 除去한다. 그런데 排氣할때는 罐을 加熱해주고 排氣가 끝나고 願하는 真空度에 到達하면 冷却을 시켜주는 것이 좋다. 이렇게 하면 排氣에서 蒸着까지의 時間을 短縮시킬수 있다.

罐內真空度는 0.5 micron(0.0005 mmHg) 以下이면充分하다.

蒸着—흔히 많이 쓰이는 알미늄 金屬을 蒸着시키는例를 들어본다.


텅그스텐線을 3줄로 그대로 쓰면 가 다시 헤리칼로 꼬아 蒸發熱源으로 使用하는데 여기에 알미늄線 또는 帶를 잘탁하게 꼬아 진다.勿論 훈라멘트의 굵기나 個數는 罐의 크기에 따라 決定되는데 여기에서 注意할 것은 훈라멘트의 位置를 被蒸着物에 끌고루 被覆될 수 있도록 配置하여야 한다는 것이다.

걸이에 物件을 걸어 罐에 집어넣고 真空를 시킨후 願하는 真空度에 到達하면 훈라멘트에 電氣를 넣어 650°C로 加熱한다. 알미늄은 녹아 텅그스텐 훈라멘트表面에 얹게 되어 붙는다.


훈라멘트의 電壓을 더 올려 溫度를 980°C까지 올리면 알미늄은 分子狀態로 되어 날른다. 이 光景을 罐에 붙어 있는 유리 窓을 通過하여 볼 수 있다.

發蒸時間은 大體로 5~10초間인데 이 時間에 物體와 罐內는勿論 유리窓까지 알미늄이 날라 붙어 벌써 들여다 보이지 않게 된다. 不透明하게 된 유리窓은 罐은 양잿물을 걸레에 찍어 문지르면 간단히 베껴진다.


알미늄이 蒸發할때는 罐內의 殘留氣體를 吸着하여 이론비 깃타作用을 하며 이것이 罐壁에 여러차례 날라 붙으면 吸着깨스가 累積되어 高真空를 얻는다 支障

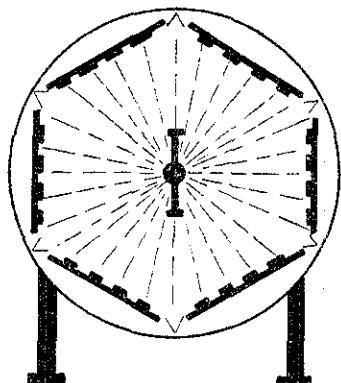

A. 単面蒸着

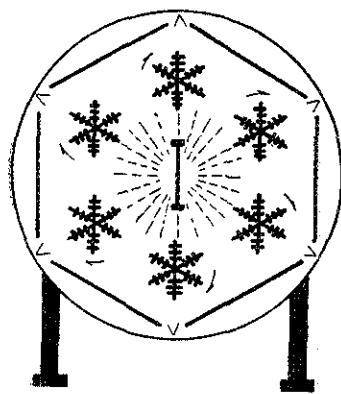

B. 全面蒸着

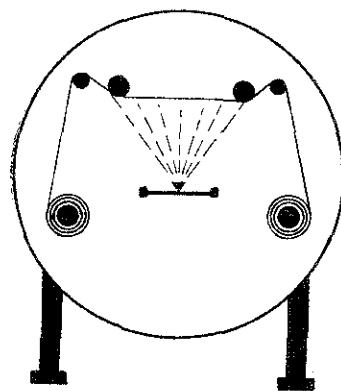

C. 連續蒸着

을 주며 따라서 時間도 오래 걸린다. 大概의 工業用 蒸着罐에는 壁에 스텐레스 鋼板으로 라이닝 하였다가 이것을 끄집어내어 닦아내도록 되어 있다.

알루미늄 以外의 金屬이나 金屬酸化物은 펄라멘트에 녹아 붙지 않고 떨어지기 때문에 탱그스텐이나 몰트보덴 보호트를 만들어 여기에 올려놓고 蒸發시킨다.

또한 連續蒸着같이 넓은 面積에 蒸着를 할려면 亦是 이 같은 方法이 適合하다. 蒸着用途에 따르는 蒸着方法은 圖示하면 다음 Fig. 1 과 같다.

윗질一反射鏡 같이 磨耗에 關係없고 또한 着色도 必要없는 物體에 對하여는 蒸着罐에서 나오면 끝난다. 그러나 磨耗에 適合되어야하고 또한 各種色相을 塗려면 윗질을 해야한다. 着色은 染料溶液에 윗질 한 物體를 담금으로서 할 수 있고 또한 윗질에 染料를 녹여서 스프레이로 칠하는 수도 있다.



Fig. 1 The method of vapor deposition