

● 새技術 ●

工場電氣의 最新技術

最近의 設備診斷技術 (2)

지난號는 電動機에 대해서 記述했다. 이번號는 變電機器, 電力케이블, 制御裝置의 診斷技術에 대해서 기술한다.

1. 變電機器의 診斷技術

變電機器에는 變壓器, 電力用콘덴서 遮斷器, 變成器等이 있다. 이것들에 대한 診斷技術, 監視技術에 對해서 기술한다.

(1) 劣化의 要因

變壓器나 電力콘덴서 等의 靜止變電機器의 수명을 좌우하는 것은 絶緣物의 劣化이다. 가령 變壓器의壽命限界라함은 「一般的으로 絶緣物이 운전중의 温度나 水分 그리고 酸素의 영향을 받아 劣化하여 이것이 오랫동안의 운전으로 進行하면서 外部短絡이나 서어지等의 異常電壓에 의한 기계 또는 電氣的스트레스를 받았을 경우에 파괴할 위험성이 매우 강하게 된 時點」으로 定義되고 있다.

표 1을 變電機器의 主로된 絶緣劣化의 要因과 劣化의 形태를 표시한 것이다. 劣化는 이같은 요인중의 하나가 原인이 되는 것은 거의 없으며 두 가지 이상의 要因이 重複하여 劣化가 進行되는 수가 많다.

(2) 設備診斷 · 監視技術

(1) 變壓器의 絶緣診斷 · 監視技術

표 2는 變壓器의 絶緣診斷 · 監視技術을 表示한 것이다.

표 3은 絶緣診斷法과 內容을 表示한 것이다. 다음은 최근의 기술에 대해 기술한다.

〈表-1〉 電力機器의 주요한 絶緣劣化의
要因과 劣化의 形態

電力機器 劣化要因	油入變壓器	콘덴서	모울드機器
電 壓	보이드放電에 의한 絕緣体侵食	同 左	同 左
異常電壓 (電氣트리이)	트리이發生에 의한 絕緣体의急速한侵食	同 左	同 左
水	含浸油의 絶緣耐力 低下	同 左	
機械力	振動에 의한 卷線絕 緣의 脫落		振動, 熱應力에 의한 絕緣体中의 亀裂發生
光			屋外 사용의 경우, 耐 候性低下에 의한 플 러크의 發生
熱	過度의 温度上昇에 의한 絶緣体 및 含浸 油의 絶緣耐力低下	同 左	
化學藥品			酸·암모니아·油·有 機溶劑等에 의한侵食

(1) 油中ガス分析

變壓器等의 油入機器의 内部에서의 異常現象은 반드시 發熱과 함께 發生한다. 이같은 發熱源에 접촉한 絶緣油, 絶緣紙, 플라스보우드 或은 베이클라이트等의 絶緣材料는 그 热의 영향을 받아 分解反應하여 $\text{CO}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{H}_2 \cdot \text{CH}_4 \cdot \text{C}_2\text{H}_4$ 等의 炭化水素系ガ스를 發생한다.

그 대부분은 絶緣油中에 용해하므로 變壓器에서

〈丑-2〉 变压器의 絶縁診斷・監視技術

從來의 技術	最近의 技術
商用周波絶縁耐力試験	
絶縁抵抗試験	
$\tan \delta$ 測定	
絶縁油性能試験	油中ガス分析의 進歩
油中ガス分析	
部分放電試験	部分放電監視
油温 및 卷線温度監視	音響에 의한 異常診斷

〈丑-3〉 变压器의 絶縁診斷의 内容


試驗項目	內容의 概要
絶縁耐力試験	電氣設備에 관한 技術基準에 따라 對地間絶縁耐力を 檢證한다.
絶縁抵抗試験 (绝缘試験)	絶縁物의 吸濕劣化・汚損等의 傾向을 絶縁抵抗值에 의해 大体로 確認한다.
$\tan \delta$ 試験	絶縁物의 吸濕・汚損・劣化等의 傾向을 $\tan \delta$ 値에 의해 확인한다.
部分放電試験	絶縁物中の 코로나放電 를 测定하여 異常의 有無를 확인한다.
絶縁油性能試験	絶縁油의 耐電壓性能・酸化・ $\tan \delta$ 等을 测定하여 絶縁油의 絶縁性能을 확인한다.
油中ガス分析	絶縁物中の 가스를 分析하여 絶縁物의 過熱・部分放電油中の アアク等의 異常의 有無를 判定한다.

採取한 絶縁油中の 가스를 抽出・分析하여 그 가스量 및 組成에서 变压器의 内部異常 判定의 有無 및 異常内容을 진단할 수가 있다. 油中ガス分析은 試料油의 採取-油中ガス의 抽出-ガス의 分析이라는 順序로 실시한다.


그림 1(a)은 試料油의 採取方法의 예이다. 그림 1(b)는 가스의 抽出方法의 例이다. 먼저 水準bin을 내리고 脱氣容器 内의 油面上에 트리체리의 真空을 만들어 油中ガス를 탈기한다. 다음은 水準bin을 올리고 脱氣한 가스를 가스뷰렛内에 보내고再次 脱氣操作을 반복한다. 油中ガス分析法은 20年前에 開發되었는데 그동안 많은 實績과 경験에 의해 設備診斷기술상 많은 진보가 있었다.

(2) 分析의 自動화

一般的으로 실시되고 있는 油中ガス分析은 操作이 복雜하여 分析은 熟練을 要한다. 따라서 油中ガ스分析은 전문적인 會社 또는 電氣메이커에 의뢰하

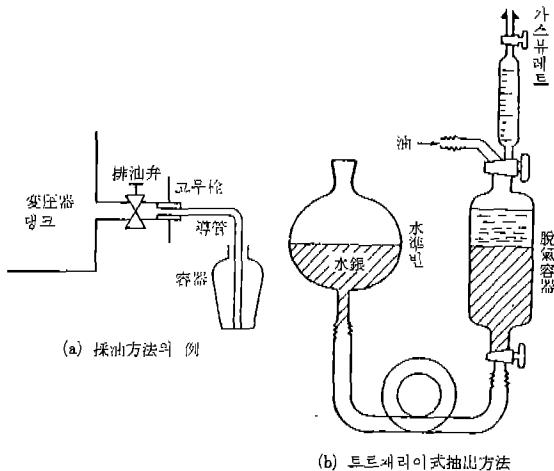

〈그림-1〉 油中ガス分析法

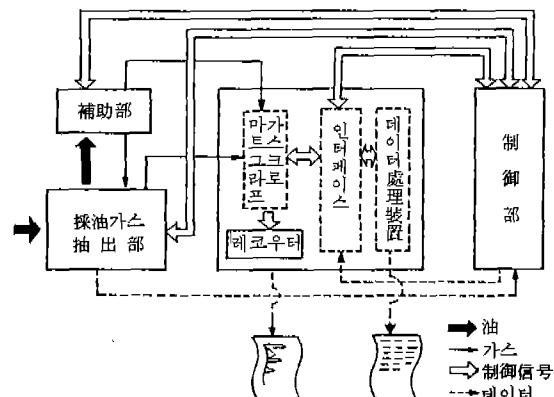

〈그림-2〉 变压器油中ガス自動分析裝置의 構成圖

는 것이 常例이다.

그러나 최근 油中ガス를 自動的으로 分析하는 裝置 및 高分子膜에 의한 油中ガス 抽出과 가스센서에 의한 가스檢知를 組合한 가스檢知裝置가 개발되어 一部에서는 이미 사용하게 되었다. 그림 2는 变压器油中ガス 自動分析裝置의 構成圖이다.


試料油에 不活性ガス를 바브링하여 抽出한 가스를 가스크로마그라프에 이끌어 自動分析하는 것으로서 分析值는 ディテラビューター에 걸어 가스量 異常의 有無와 異常 종류의 判定等이 모두 자동적으로 실시된다.

(3) 部分放電監視裝置

機器内部에 部分的인 絶縁劣化나 결함이 있으면 部分放電이라고 하는 파괴가 따르지 않는 微小한 放電이 발생한다. 그리고 발생한 部分放電은 絶縁物

의劣化를 촉진하고 끝내는 全體破壞에 이르는 수가 있다. 이 때문에 발생하는 部分放電의 크기·發生頻度·發生位置等을 檢出함으로써 絶緣物의劣化를 判定할 수가 있다.

變壓器의 出荷時에는 部分放電시험이 實施되어 部分放電이 發生하지 않는 것이 확인되나 최근에는 운전중의 变压器를 연속하여 감시하는 部分放電감시장치가 개발되고 있다. 部分放電 發生에 따르는 物理現象으로서는 電氣波의 發生과 超音波의 發生이 있다. 部分放電監視장치는 이러한 物理現象을 이용하는 것이다. 그림 3은 그 예이다.

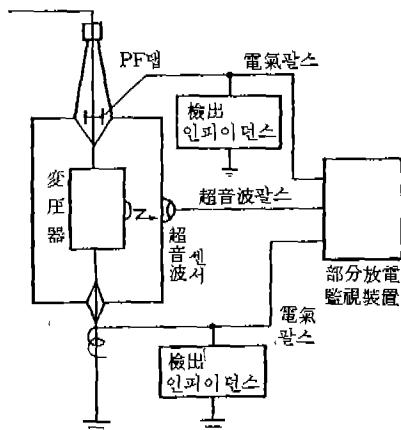

〈그림-3〉 部分放電監視裝置

(4) 音響에 의한 异常診斷

운전중의 变压器에서는 여러 가지의 음과 진동이 발생한다. 그 크기나 周波數分布를 상세하게 分析하면 正常時와 异常時는 다를 것이다. 그래서 음과 振動을 센서로 檢出하고 컴퓨터를 사용하여 音과 振動의 변화에서 機器의 异常을 診斷하는 試圖가 최근 실시되고 있다.

(2) 電力用콘센서의 絶緣診斷

電力用콘센서는 絶緣紙나 풀리프로필렌필름을 素子로 鐵케이스에 収納하고 絶緣油를 含浸하여 完全密封形으로 한 것이며, 사용중의 經年變化는 거의 없는 것으로 長久(20~30年)한 동안 安定하게 사용할 수 있다. 또 用途는 力率改善用을 위해 만일 사고가 발생해도 系統에서 끊어서 분리하면 되므로, 電力供給上 支障은 거의 없다. 따라서 絶緣分斷의 必要性도 거의 없으며, 絶緣抵抗시험, 耐電压시험, 靜電容量시험 $\tan\delta$ 시험等이 정기적으로 실시되고 있

는 程度이다. 新技術로서는 内部에서 發生하는 部分放電을 音響센서로 檢出하는 方法이 시도되고 있으나 아직 研究開發階段이다.

2. 電力케이블의 診斷技術

工場에서 사용되는 高電壓케이블의 大部分이 CV 케이블이다. (既設의 옛것으로는 BN케이블이 있으나) 따라서 여기서는 CV케이블의 設備診斷技術을 중심으로 기술한다.

(1) 劣化要因과 形態

표 4는 케이블의 劣化要因과 形態를 表示한 것이다. 要因으로서는 電氣的·熱的·環境的·機械的·其他의 要因이 있다.

CV케이블 事故의 形態別 分類에서는 水트리이劣化가 가장 많다. 트리와 트라킹의 의미는 前回에서 설명했으나 水트리이는 물과 電壓의 양쪽이 存在하는 조건하에서 發生하는 現象이며 플리에 철린 속에 작은 보이드가 모여 구름과 같이 보이며 더욱 기 電界方向으로 늘어나는 트리가 發生하는 現象이다.

〈표-4〉 高電壓 CV케이블의 絶緣劣化要因과 形態

要 因	原 因	劣 化 的 形 態
電氣的要因	常時運轉電圧 事故時の 過電圧 開閉사이지 雷사이지	電氣트리이劣化 絕緣破壊 部分放電劣化
熱的要因	通常運轉中의 热膨張収縮 短絡·地絡에 따른 温度上昇 過度의 高温에서의 使用	部分放電劣化 熱的劣化
環境要因	水, 硫化物, 化學藥品, 紫外線, 오존, 煙分, 塵埃	水트리이劣化 (電圧에의 複合劣化) 化學트리이劣化 化學的劣化 트라킹劣化
機械的要因	屈曲, 側压试驗, 衝擊荷重, 外傷, 振動	機械的劣化, 变形
其他要因	生物에 의한 施工不良	部分放電劣化 生物에 의한 食害·孔食

(2) 絶縁診断・監視技術

표 5는 高電壓 CV케이블의 診斷・監視技術을 表示한다. 케이블의 劣化는 絶縁物의 劣化로서 本質的으로 回轉機나 變電機器의 絶縁診斷과 변함은 없다. 최근의 동향으로서는 다음과 같은 것이 있다.

(1) 従來法의 改良

例로서는 超低周波를 사용한 $\tan \delta$ 試験法이 있다.

(2) 裝置의 高機能化・自動化

엔렉트로닉스技術과 セン서技術의 發展, 應用에 의해 各種 特性의 同時測定, 自動測定, メイ터의 自動解析 活線下에서의 測定等의 기능을 가진 裝置와 시스템이 出現하고 있다. 이에 대해서는 前回, 絶縁診斷裝置의 例로서 들었다. 活線下에서의 絶縁診斷裝置도 개발되고 있다.

〈표-5〉 CV케이블의 絶縁診斷・監視技術


從來의 技術	最近의 技術
直流耐電圧試験	從來法의 改良
絶縁抵抗試験	・超低周波 $\tan \delta$ 測定
直流水漏電流試験	裝置의 高機能化・自動化
$\tan \delta$ 試験	・自動式絶縁診斷裝置
部分放電試験	・活線下絶縁監視裝置 ・水トリイ活線診斷裝置 ・光파이버式部分放電監視裝置
メイタ自動處理・自動判定	メイタ自動處理・自動判定
絶縁体中の 電荷의 解析法	・幾留電圧法・逆吸收電流法 ・電位減衰法・直流水漏電流法
ラディオグラ피에 의한 非破壊検査・診断	라디オグラ피에 의한 非破壊検査・診断
絶縁劣化判定法의 充實	絶縁劣化判定法의 充實

그림 4는 水トリイ活線診斷裝置의 例이다. 原理적으로는 接地電流中의 直流電流成分을 測定함으로써, 水トリイ의 發生 有無를 診斷한다. 測定方法은 測定端의 金屬遮蔽層과 大地間에 活線診斷裝置를 설치한다. 測定時に 他端의 金屬遮蔽層의 接地를 切放하면 GPT-高壓配電線-ケイ블導体-ケイ블 絶縁体-金屬遮蔽層-活線診斷裝置-大地의 루우트로서 直流回路가 形成되므로 直流電流成分이 測定된다.


그림 5는 光파이버式 部分放電 監視裝置의 例이다. 従來의 部分放電檢出方式에서는 ベグラ운드 ノイズ(주로 ラ디オ雜音) 때문에 微弱電氣脈冲를 檢出하는 것은 쉽지 않았다. 光파이버의 絶縁性과 耐ノイズ性에 의해 S/N比를 향상시켜 팔스檢出 感度를 높이는 것이 가능하게 되었으므로 實有設ケイ블에 있어 部分放電 監視裝置로서 實用段階에 있다.

그림 5(b)는 等價回路이다. A의 케이블에 있어서, 部分放電脉冲의 發生이 있으면 脉冲電流 i_p 는 華 살 표와 같이 흐르므로 Z_d 에 의해 팔스가 檢出된다.

그림 5의 경우는 二相의 경우에서 A相이 被檢出

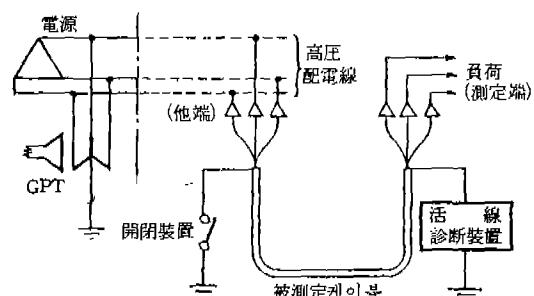

〈그림-4〉 水トリイ活線診斷裝置

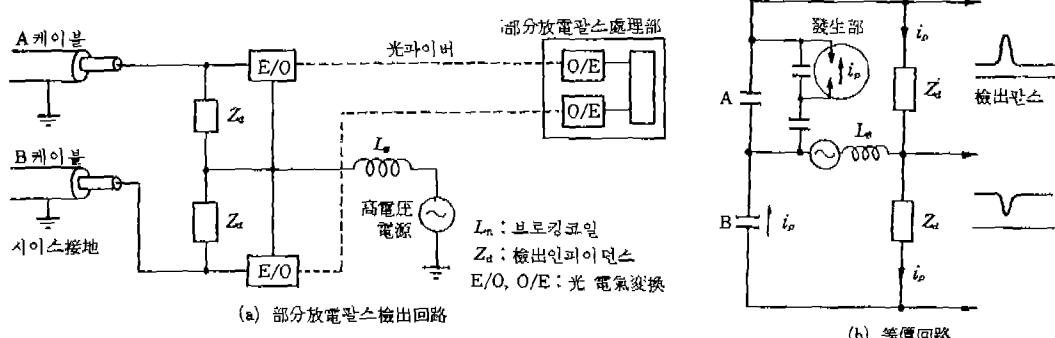

〈그림-5〉 光파이버式部分放電監視裝置

케이블, B相의 케이블이 결합콘덴서의 역할을 하고 있다. 三相의 케이블의 경우도 같은 方法으로 测定 할 수 있다.

(3) 데이터의 自動處理·自動判定

마이크로컴퓨터로 情報處理하여 判定하거나 大形 컴퓨터에 데이터파일하여 그 統計值나 과거의 데이터를 참고로 하여 絶緣診斷을 실시하는 것이 시도되고 있다.

(4) 絶緣体中の 電荷解析法

固体絕緣物의 絶緣파괴가 電氣트리이를 經由하여 일어나는 것, 또 電氣트리의 發生은 절연체 中의 電荷의 發生과 관계가 있다고 생각하는 方法에 基因하는 것으로서 巨視的인 電荷測定法으로서 殘留電壓法, 逆吸收電流法, 電位減衰法, 直流 퍼이크電流法이 제안되고 있다.

(5) 라디오그라피에 의한 非破壊検査·診斷

라디오그라피라 함은 放射線을 이용한 透過撮影法 또는 技術이며 X線을 사용한 醫學診斷과 X線에 의한 熔接部의 檢查 등으로 周知의 기술이다.

이 기술에 의해 一般的으로 電氣試驗·外觀目視検査等에서는 檢知할 수 없는 内部構造의 欠陷, 异常이 檢出된다.

주로 케이블終端部·中間接續部等의 内部検査에 쓰여지고 있다.

(6) 絶緣劣化判定法의 充實

絶緣劣化判定 基準으로서는 종래는 유어저인各社마다 틀렸으나 그後の 연구나 데이터의 採集檢討에 의해 어느 정도統一된 判定基準이 發表되고 있다. 예로서 電力公社, 鐵鋼메이커, 鐵道等이 있다.


方法으로서는 먼저 정기적으로 실시되는 絶緣抵抗測定에서 簡易診斷을 실시한다. 异常이 있으면, 直流漏電流시험· $\tan\delta$ 시험·部分放電시험등으로 精密診斷을 한다.

現在 사용되고 있는 劣化判定기준은 그 時點에서의 良否를 判定하는 것으로서 余命推定은 今後의 研究에 기대하는 바가 많다.

3. 制御裝置의 診斷技術

(1) 制御裝置의 診斷特徵

그림 6은 生產플랜트의 電氣設備를 시스템으로

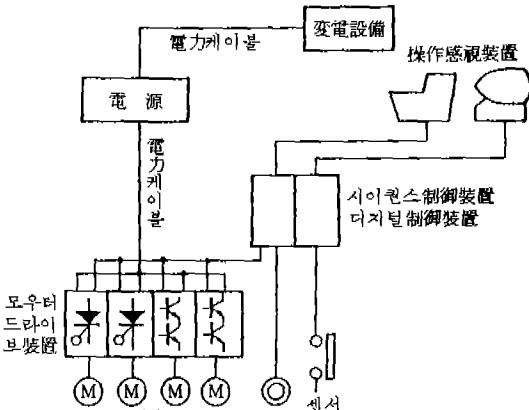


〈그림-6〉 플랜트의 電氣設備

表示한 것이다. 上位에서 표시하면 變電設備, 電力ケイ블, 電源設備 모우터드라이브裝置, 制御裝置, 制御對象(電動機·밸브等) センサー가 된다.

이때까지 記述한 것은 變電設備 電力ケイ블, 電動機에 관한 診斷技術이었다. 이제부터 記述하는 것은 모우터드라이브裝置, 制御裝置에 관한 診斷기술이다. 이러한 것들의 진단에서 주의하지 않으면 안되는 것은 다음과 같은 점이다.

① 모우터드라이브裝置나 制御裝置等의 엘렉트로닉스機器는 故障을 故障率이라는 概念으로서 생각할 필요가 있다. 즉 緯動後의 故障率은 그림 7에 表示하는 것과 같이 이른바 바스터브曲線이 된다. 즉 安定期에서도 偶發故障이 발생한다. 따라서 電動機와 같이 故障을 未然에 防止하는 것과 같은 診斷技術은 不可能하며 故障確率을 極力 작게 하거나 故障確率의 増加傾向에서 裝置의 更新시기를 決定하는 것과 같은 診斷기술이 필요하다.


② 電氣設備를 要求되는 機能이라는 점에서 판단했을 경우 電動機의 경우는 그림 8(a)에 表示하는 것과 같이 正常(움직이고 있다)이나 故障(움직이지

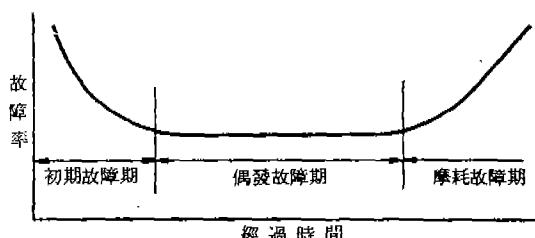


〈그림-7〉 버스터브曲線

않고 있다)이나의 두가지의 狀態밖에 없다.

그러나 모우터드라이브裝置의 경우 例로 速度制御의 精度라는 機能에서 보면 그림 8 (b)에 표시하는 것과 같이 良·可·不良·故障과 같은 네가지의 狀態가 있을 수 있다. 電動機의 診斷은 고장을 방지하면 되는 것이나 모우터드라이브裝置나 制御裝置의 경우는 움직이고 있다는 것만으로는 되지 않으며 性能値를 허용치 이상으로 유지할 필요가 있으며 그러기 위한 진단기술이 필요하다.

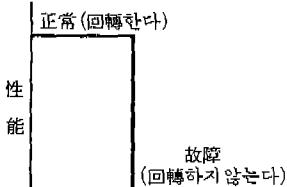

(a) 電動機의 狀態

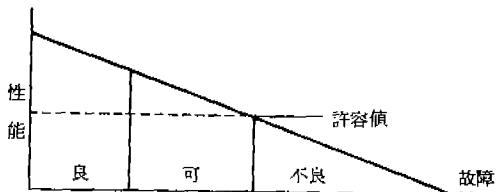

(b) 모우터드라이브裝置의 狀態

〈그림-8〉 機能에서 본 機器의 狀態

(2) 劣化의 要因

표 6은 劣化의 要因을 표시한 것이다. 大別하면 機械的·熱的·電氣的·環境的 要因이 있다. 이러한 要因들이 複合作用하여 劣化가 진행된다. 각각의 요인과 劣化形態의 相關관계를 명확하게 하는 것은 어렵다. 표 7은 例로서 電動機 可變速制御장치의 構成要素와 劣化의 形態를 表示한 것이다.

(3) 診斷·監視技術

制御裝置에 대한 診斷·監視는 종래 거의 實施되지 않고 있으며 故障나면 나쁜 部品을 交換한다는 事後保全이 主体였다. 따라서 保全기술로서는 監視·警報·故障의 早期復旧가 主体이며 진단의 단계까지는 이르지 못하고 있다.

최근에 들어서 서서히 更新의 시기를 맞이하는 制御裝置를 많이 갖는 철강메이커에 있어서 設備診斷의 움직임이 보여지고 있다. 그 내용概略은 다음과 같다.

〈五-6〉 制御裝置의 劣化要因

機械的要因	靜的力、衝擊、振動、圧力
熱的要因	靜的(周圍溫度), 衝擊, 热사이를
電氣的要因	電圧, 電流, 電力(連續), 電力(사이)을
環境的要因	溫度, 風埃, 腐食ガス

〈五-7〉 電動機可變速制御裝置의 構成要素와 劣化의 形態

大分類	小・分類	劣化의 形態
半導體	다이리스터, 다이오드트랜지스터, IC, 포오드카풀러 사이지컬터	特性劣化, 腐食性能低下
配線器具	電線케이블, 플러그, 銅体 크넥트더, 터이미널, 큐우즈	絕緣低下, 腐食 누가늘어짐, 斷線
回路器具	콘센서, 可變抵抗器	容量低下, 가늘어짐 斷線
스위치類	누름단추, MCB, 마이크로 스위치 保護繼電器	動作不良
其 他	플린터基板, IC基板	斷線, 腐食 페럼 및 헌더의 낚음
	電源裝置	電壓規定이 탄
	表示器具	不點燈
	팬	回轉不良

(1) 制御裝置의 하아드웨어 診斷

프로그램 어플리케이션이나 아날로그式 다이리스터 레오나르도裝置에 있어 표 8과 같은 點檢診斷이 실시되고 있다. 良否의 判斷기준은 메이커의 點檢기준 또는 유수처의 기준에 의한다. 나쁜 것은 部品交換 또는 調整을 한다.

(2) 故障發生狀況의 統計的分析

制御裝置는 摩耗故障期에 들면 그림 7에 표시하는 것과 같이 故障率이 經年的으로 오른쪽이 올라가는 경향이 있다. 故障率이 어느 值 이상이 되면, 部品 교환과 같은 應急的對處로서는 고장을 低減은不可能하며 制御裝置 全體의 更新이 필요하게 된다. 이 更新時期의 예측에 누적 log-log曲線, 파저어드 確率紙, 와이블차아드等의 신뢰성 총계手法이 쓰여지고 있다.

log-log曲線：橫軸에 경과시간(年) 縱軸에 累積故障件數를 어느 정도 對數눈금으로 프로트한다. 曲線의 傾斜가 45° 以上이 되면 어떠한 對策이 필요하

〈표-8〉 制御装置의 하아드웨어診斷

項目	内 容	使用計器
全般	過熱跡、損傷、ulgging	
塵埃量	等價塩分濃度、粉塵濃度	各濃度計
絶縁	主回路、制御回路	兆アーティスト、SCR検査
波形	SCR出力波形、フルス波形	シグナルスコープ
プリント板	基板のパッケージ、部品の剥離、加熱、素子のリードの発錆、ガス漏れ。	
機能	電圧変化率、周波数変化率 電源装置リスト リミテラル保護继电器動作點	定電圧装置 デジタル デジタル計器
其他	回路素子、指示計器目視点検	

다고 생각한다.

파자아드確率紙：横軸에 累積故障件數、縦軸에 경과시간을 對數 눈금으로 프로트한다。形狀 파라미터 η 의 개념을 도입하여 $\eta = 1$ 에서 같은 比率로 고장發生、 $\eta < 1$ 로 故障減少 傾向、 $\eta > 1$ 로 고장증가 경향으로 判斷한다。

와이블 차아드：横軸에 경과시간、縦軸에 累積故障率을 對數 눈금으로 프로트、 η 의 생각하는方法은 파자아드確率紙와 같다。상세한 점에 있어서는 신뢰성工學의 文獻을 參照해야 한다。


다이오드·트랜지스터·다이リ스터等의 電力用素子에서는 표9와 같은 特性의 經年變化를 그림9와 같이 圖示하여 變動限界值에 달하는 시기를 推定하는 것으로하여 更新時期를決定할 수 있다。

(3) 制御装置의 靜特性·動特性診斷

다이리스터레오나아드裝置나 交流可變速制御裝置는 基本的으로 그림10과 같은 制御시스템을 구성하고 있다. 이같은 制御特性(定常偏差、スレップ應答、周波數應答、零調等)은 經年的으로 어긋나게 된다. 심하게 되면 製品에 여러가지 영향(品質等)을 준다.

〈표-9〉 디바이스에 의한 测定特性


디바이스	劣化判定을 위한 测定特性
다이오우드	逆電流(I_k)
트랜지스터	크레크터遮断電流(I_{ceo}) 直流電流増幅率
다이리스터	オフ 및 逆電流(I_b, I_k) 제이트트리거電圧、電流(V_{st}, I_{st})

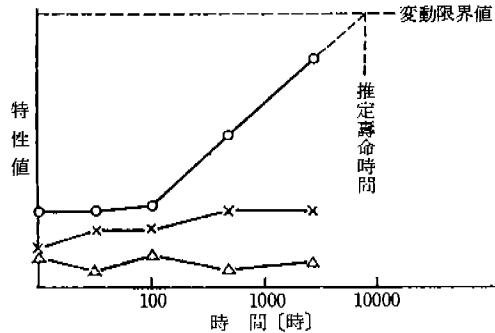

〈그림-9〉 特性의 經年变化特性例

〈표-10〉 制御装置의 靜特性·動特性診斷 (아날로그系)

項目	内 容	使用計器
靜 特 性	制御アンプ	零調、入出力特性
	速度設定器 電流(張力)設定器	デジタル デジタル計器 X-Y レコナ
	速度、電圧、電流 センサー	直線性、精度
動 特 性	傳達関数	周波数応答、スレップ応答
	精度	設定と 實速度との比較
	現時量	専用測定器

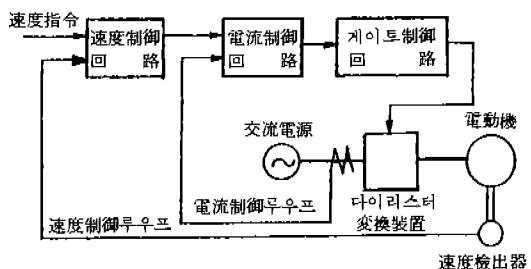

〈그림-10〉 다이리스터레오나아드시스템의 基本構成

다. 그래서 이것들에 대한 診斷이 실시되고 있으며 不良일 것 같으면 最適調整이 실시된다.

표10는 그 例이다.

(4) 監視

대형컴퓨터나 마이크로컴퓨터 端末器等을 이용하여 制御装置의 集中監視를 실시하는 것은 新設設備에서 많이 行해지고 있다. 최근에는 모우더 블레이드裝置도 디지털화되어 上位시스템과의 링케이지도 容易하게 되었다. 즉 하아드웨어는 完成하고 있으며 유우저프로그램만 있으면 어떠한 감시도 가능하다.

*