

가스보일러 사고예방대책 시행 결과보고



우리 협회는 지난 2월 1일부터 4월 30일까지 3개월간에 걸쳐 가스보일러 사고예방대책의 일환으로 가스보일러 안전점검 및 청소를 실시했다.

설치된 후 5년이 지난 노후보일러와 소비자의 의뢰가 있거나 협회가 발행한 하자보수이행증서 교부보일러에 대한 이번 점검에서는 >가스보일러설치 위치 적정성 여부와 >전용보일러실과 개구부 설치 유무 >급 환기구 및 연도설치 이상 유무 등 안전사고를 유발할 수 있는 사항을 중점적으로 점검하였다.

이에 따라 본지는 지난 사고예방대책 시행결과를 개개한다.

가스보일러 사고예방대책 시행결과

가. 가스보일러 안전점검 및 청소실시

1) 점검기간 :

2002년 2월 1일~2002년 4월 30일 (3개월간)

2) 점검대상 :

- ① 설치된 후 5년이상 된 노후가스보일러
- ② 협회발행 하자보수이행증서 교부 보일러
- ③ 소비자로부터 점검 의뢰가 있는 보일러

3) 중점점검 사항

- ① 가스보일러설치 위치 적정성 여부
- ② 전용보일러실과 실내화의
개구부 설치 유무
- ③ 급 환기구 및 연도설치 이상 유무점검
- ④ 안전사고를 유발할 수 있는 기타사항

4) 점검실시지역

서울 : 18개 지역

경기 : 7개 지역

인천광역시 등 5개 광역시

5) 점검방법

서울 18개 지역 등 전국지부(지회)에 이동점검반을 구성운영하고 회원개개인이 설치한 노후보일러는 직접 점검함.

**나. 중점점검 사항별 결과
(총점검대수 51,840대)**

구 분	부서별	점검수행대 수	비고
가스보일러설치 위치 적정성 여부	29 대	0.05%	
전용보일러실과 실내외의 개구부 설치유무	65 대	0.12%	
금관기구 및 연도설치 이상 유무점검	224 대	0.43%	
안전사고를 유발할 수 있는 기타사항	44 대	0.08%	
계	362 대	0.68%	

다. 문제점 및 대책**1) 가스보일러 설치 위치 적정성**

문제점 : 1993년부터 1995년도에 시공한 FE보일러가 소형아파트(12평~22평)의 좁은 공간에 설치되어 있어 가스사고 발생위험이 많은 것으로 지적되어 보일러 교체가 절실한 실정이며 원룸이나 빌라의 지하에 시공한 보일러도 다수의 강제배기방식(FE)의 보일러가 설치되어 있어 위험요소가 되고 있음.

대 책 : 가스보일러시공에 대한 표준 설치기준이나 지침서를 마련하여 안전하고 올바른 시공을 유도하여야 함.

2) 전용보일러실과 실내외의 개구부 설치불량

문제점 : 93년~98년도에 주택다용도실 및 빌

라, 연립주택의 배란다에 설치한 보일러의 경우 외풍을 막기위해 테이프나 스티로폼 등으로 틈새를 붙혀 통풍과 환기불량으로 CO중독사고의 우려가 있음.

대 책 : 반상회나 동사무소 등에서 발행하는 지역 소식지에 가스보일러 안전사용에 대한 철저한 홍보가 요망됨.

3) 급.환기구 및 연도 설치 이상

문제점 : 98년 3월 이전에 시공한 보일러의 경우 한국가스안전공사나 공인시험기관에서 인증한 연도를 사용하지 않고 알루미늄 자비라 또는 스테인레스 연도를 사용하여 CO중독사고의 위험이 높은 것으로 지적됨.

대 책 : 연도의 사용연수를 법으로 정하여 안정성을 확보하는 방안이 강구되어야 함.

4) 안전사고를 유발할 수 있는 기타사항

문제점 : 각종 주택의 소유자는 보일러설치 연도나 위치를 알고 있어 관리가 가능하나 대다수 세입자들은 이사가 빈번하고 방안에서 보일러를 컨트롤할 수 있기 때문에 보일러의 위치나 상태를 전혀모르고 사용하므로써 안전의식이 전무한 상태임.

종합의견 : 관계당국과 보일러제조사 등 관련 기관에서 지속적인 관심을 갖고 안전책임시공과 올바른 사용법을 홍보하여야 하며 특히 안전시공을 위한 시공자 교육이 필요함.

(우리 협회는 2002년 7월 10일, 11일, 양일간에 걸쳐 회원 500여명을 대상으로 한국노총중앙교육원에서 가스안전 세미나를 개최할 예정임.)