기계기구제조업의 안전관리 개선 사례

주요 생산설비가 지게차 전다기 베딩기 등으로 조그마한 부주의가 안전사고로 연결될 확률이 높은 설 비들로구성되어있으며、산업재해예방으로생산성향상과원가절감및기업의경쟁력을강화시킨사례

부산지회김 동엽과장

1. 사업장 개요

판넬을 주 생산품으로 하고 있는 기계기구 제조업 으로 57명의 근로자가 지게차. 전단기. 벤딩기 등위험 기계기구를 사용하고 있는 사업장으로 위험성 평가 실시 당시 재해가 발생하고 있는 추세였으며, 재해 위 험요소로는절단. 협착. 전도등의 다양한 재해위험이 있다.

2. 주요 유해위험 기계기구 보유 현황

| 설 비 명 | | 보유 대수 | 현 안전장치 |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| 전단기 | 전단기 4.5 톤 | | 안전가이드 |
| 벤딩기 | 20, 4.5톤 | 3대 | |
| 공기압축기 | 15HP | 2대 | 압력방출장치 |
| 압력용기 | | 1대 | 압력방출장치 |
| 호이스트 | 호이스트 0.5톤 | | 과부하방지장치 훅크해지장치 |
| 지게차 | 25톤 | 4대 | 후진경음기 |
| 탁상용연삭기 | | 2대 | 덮 개 |
| 포밍기 | 트밍기 10, 15HP | | 덮 개 |

3. 공정분류

가.원자재 입고



- ◀작업내용
- 시트 코일형식의 원자재를 하차하는 작업
- ◀작업인원 :2명
- ◀기계기구/설비명:지게차2대
- ◀위험요인:충돌.전도.낙하

나.절단



- ◀작업내용
- 원자재를규격에맞게절단하는작업
- ◀작업인원:13명
- ◀기계기구/설비명:전단기3대
- ◀위험요인:절단,베임

라.포밍



- ◀작업내용
- 정폭시트를 포밍기에서 규격에 맞게 절곡하여 본딩공정으로이동하는작업
- ◀작업인원 :6명
- ◀기계기구/설비명:포밍기2대
- ◀위험요인 :협착

다.절곡



- ◀작업내용
- 비규격 시트와 스플라이를 벤딩기로 벤딩하여 본딩공정으로이동하는작업
- ◀작업인원:5명
- ◀기계기구/설비명 :벤딩기 3대,포밍기 1대,호이 스트2대
- ◀위험요인:절단

마.조립



- ◀작업내용
- 철판내부에 본드를 도포하여 암면을 넣고 상・ 하철판을덮어주는작업
- ◀작업인원 4명
- ◀기계기구/설비명:벨트컨베이어4대
- ◀위험요인 :분진 본드에의한직업성질환

위험성평가를 통한 안전관리 개선사례

바.압착



◀작업내용

조립된 시트를 압착기에서 일정한 열을 가하여 접 착력을높여주기위하여눌러주는작업

- ◀작업인원 :2명
- ◀기계기구/설비명:압착기1대
- ◀위험요인 :협착

사.포장 및 출고



◀작업내용

완성된 판넬을 파렛트별로 비닐로 덮어서 팩킹 하여지게차로상차하는작업

- ◀작업인원 :5명
- ◀기계기구/설비명:지게차2대
- ◀위험요인:요통

4. 재해분석

가.재해발생현황

| 구분 | 구부 근로 | | 재해자수(명) 재해율(공상포함) | | | | |
|------|-------|---|-------------------|----|------|------|-----|
| 1 4 | 자수 | 계 | 산재 | 공상 | 백분율 | 강도율 | 도수율 |
| 2003 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 50 | 3 | 2 | 1 | 6.00 | 2.19 | 25 |
| 2001 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

나.재해원인분석

(1) 전단기에서 절단사고



◀재해개요

전단기에서 방호울을 해체한 상태에서 작업중(기 계조작 1명.철판을 받는 사람 2명)책임자 1명이 자리 를 비운 사이에 재해자가 철판작업을 하던 중 전단날 에손가락 4개가 절단됨

◀재해원인

-방호울을해체한상태로작업

-주작업자외보조작업자가작업을함

◀ 예방대책

-방호울을임의로해체금지 -주작업자이외작업금지

② 조립공정에서 피부질환 발생

◀재해개요

암면 조립작업시 암면복, 방진마스크 등의 보호구 미착용으로피부질환을호소하는작업자 1명발생

◀재해워인

-보호구미착용(암면복.방진마스크)

◀ 예방대책

-보호구착용(암면복.방진마스크) -보호구착용의 중요성에 대한 교육

③ 운반물의 전도에 의한 협착



◀재해개요

벤딩기에서절곡한도어블레이드를운반대차에적 재하여 밀고 가던 중 목적지에 도착하여 정지하는 순 간 도어 블레이드가 중심을 잃고 넘어지자 재해자가 이를 잡으려다 무게에 밀려 도어 블레이드에 깔려 머 리를다친사고

◀재해원인

-고정용밧줄을 체결하지 않음

◀ 예방대책

~이동시 블레이드 전도방지용 밧줄을 체결한 후이 동하여야함.

- 안전의식고취를위한교육실시

5. 공정별 위험성 평가

가.원자재 입·출고

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|-----------------------------------|
| 설비명 | 지게차-자재입고 |
| 작업내용 | 파렛트및 코일 형식의 원재료를 하역하는 작업 |
| 종사자수 | 2명 |
| 작업일수 | 300일/년 |
| 위험요인 및 재해형태 | 지게차의 충돌, 협착,전도 위험 및 운반물의 낙하 위험 |
| 현안전관리 수단 | 후사경,후조등,전조등,후진경보기 |
| RAP | 384 |

나 절단공정

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|-----------------------------------|
| 설비명 | 전단기 –절단작업 |
| 작업내용 | 철판을 규격에 맞게 절단 |
| 종사자수 | 13명 |
| 작업일수 | 300일/년 |
| 위험요인 및 재해형태 | 방호울 해체로 인하여 전단기의 칼날에 손가락 절단 위험 |
| 현안전관리 수단 | 방호울 |
| 다 얼곡 | 2576 |

위험성평가를 통한 안전관리 개선사례

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|--|
| 설비명 | 체인 호이스트/스플라이 |
| 작업내용 | 호이스트로 코일을 "C"형 지그에 걸고 이동하여 포밍기에 투입하는 작업 |
| 종사자수 | 2명 |
| 작업일수 | 200일년 |
| 위험요인 및 재해형태 | - "C"형 달기구로부터 코일이 낙하하여 협착할 위험 -코일을 아무렇게 방치하여 전도로 인한 협착 위험 |
| 현안전관리 수단 | -과부하방지장치 -HOOK 해지장치 |
| RAP | 288 |

라.조립공정

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|---|
| 설비명 | 벨트컨베이어 -철판조립 |
| 작업내용 | 본딩된 철판에 암면을 넣어 상·하 철판을 덮어주는 작업 |
| 종사자수 | 2명 |
| 작업일수 | 300일/년 |
| 위험요인 및 재해형태 | 방진마 <u>스크,</u> 암면복 미착용으로 암면에 의한 직업성 질환에 이환될 위험 |
| 현안전관리 수단 | 없음 |
| RAP | 352 |

마.포장공정

| 구 분 | 내 용 |
|----------------|--|
| 설비명 | 둥근톱-파렛트제작 |
| 작업내용 | 각목을 규격에 맞게 절단하는 작업 |
| 종사자수 | 2명 |
| 작업일수 | 100일/년 |
| 위험요인 및 재해형태 | 회전하는 톱날에 접촉하여 절단 및 목재 절단 소음에 의한 소음성 난청에 이환될 위험 |
| 현안전관리 수단 | 덮개,귀마개 |
| RAP | 192 |

6. 위험성평가 결과

가.원자재-입·출고 ① 과리부야



- ①작업장기둥에 제한속도(thm/h)를 표기하여 서행 운전토록유도함.
- ②월1회이상 안전점검표에 따라 정기적인 안전점 검실시
- ③담당자외 운전을 금지하도록 열쇠를 보관함에 분리하여관리
- ④지게차의 통행이 원활히 이루어질 수 있도록 안 전통로확보
- ② 교육분야
- ①순차적으로소형건설기계운전자교육을이수토 록 함.
- ②지게차운전자에대한특별안전교육실시
- ③기술분야
- ①어두운 곳에서도 식별이 용이하도록 둘레에 형 광테이프부착
- ②후진시 후방 1.5m 이내 접근시 알려주는 경보기 부착
- ③ 주행과 연동되는 안전밸트설치
- 나.절단공정
- (1) 관리분야
- ①작업전 공회전을 시키면서 소음 등 각부의 이상 유무확인실시

- ②기계의 운전은 지정된 자 이외에는 운전금지 하 도록주의관리
- ③)안전망을 임의로 제거하지 않도록 관리감독 강 화하고경고표지판설치
- ② 교육분야

특별 안전보건 교육을 실시하여 부주의한 행동 예 밨

- ③기술분야
- ①방호울설치
- ②2인이상작업시기계조작전에는서로의손위치 확인철저



다.절곡공정

- (1) 관리분야
- ① 표준작업방법을제정하여준수토록관리
- (2) 과부하방지장치 H() K해지장치 등의 아전장치 작업전 점검실시
- ② 교육분야
- ① 코일취급시의주의사항에 대한 교육
- ② 호이스트취급시의 주의사항에 대한 교육
- ③기술분야
- (1) '(형 달기기구 하단부에 마찰력과 내구성이 우 수한경질의 패드부착
- ② 코일의 낙하위험 한계이내에 접근금지

라.조립공정

(1) 관리분야

- ①작업후목을깨끗이 씻도록샤워시설 완비
- ②방독,방진마스크,암면복등의 보호구지급후지 급대장기록관리
- ③유해인자(암면,본드)에 대한 특수건강진단실시 하여건강관리철저

②교육분야

암면에 의한 피부질환 및 호흡기 질환의 위험성에 대한교육실시

- ③기술분야
- ①보호구 구입시 착용성이 우수한 제품을 선택하 여착용을유도
- ②보호구함을비치하여위생적으로관리토록함



7. 결론

당 현장은 선박용 판넬을 제작하는 사업장으로써 전단기, 벤딩기, 지게차 등을 주요 생산설비로 사용하 고 있으며 위험성평가 결과 입・출고시 지게차에 의 한 위험과 절단작업시 전단기에 의한 위험 절곡작업 시 벤딩기에 의한 위험, 조립공정의 유해물질에 의한 위험성이 가장 높은 것으로 평가되어 세부 조치계획 을 수립하였다. 개선방안 수립시에는 사업장에서 현 실적으로 수용이 가능한 부분으로 접근하여 개선방 아을 제시하였다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 경영 주의 아전마인드가 이번 위험성평가를 계기로 확고 해졌다는것이큰수학이다. 🙉